

SCUOLA MATERNA STATALE "SCRIBANTI" E ASILO NIDO "FILASTROCCA"

E661

Via Angelo Scribanti 2, Genova

RAPPORTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
FONDO KYOTO - SCUOLA 3



Agosto 2018

COMUNE DI GENOVA
STRUTTURA DI STAFF - ENERGY MANAGER



COMUNE DI GENOVA

ATI:



(mandataria)



(mandante)

**SCUOLA MATERNA STATALE “SCRIBANTI” E ASILO
NIDO “FILASTROCCA”
E661**

Via Angelo Scribanti 2, Genova

RAPPORTO DI DIAGNOSI ENERGETICA

FONDO KYOTO - SCUOLA 3

Agosto/2018

COMUNE DI GENOVA

STRUTTURA DI STAFF - ENERGY MANAGER

Comune di Genova – Area Tecnica – Struttura di Staff Energy Manager

Via Di Francia 1 – 18° Piano Matitone – 16149 – Genova

Tel 010 5573560 – 5573855; energymanager@comune.genova.it; www.comune.genova.it

Energynet s.r.l.

Viale Muratori 201 – 41124 – Modena

Tel 059 211085 – info@energynet.it

More Energy s.r.l.

Via Ragazzi del '99 39 – 42124 - Reggio Emilia

Tel. 0522 516610 – info@more-energy.it

REGISTRO REVISIONI E PUBBLICAZIONI

Revisione	Data	Realizzazione	Revisione	Approvazione	Descrizione
A	10/08/2018	Ornella Restani	Irene Paradisi	Saverio Magni	Prima Pubblicazione
		Michela Guerra	Luigi Guerra		
		Marco Ferrari			

INDICE

	PAGINA
REGISTRO REVISIONI E PUBBLICAZIONI	3
1 INTRODUZIONE	1
1.1 SPECIFICHE DELL'APPARECCHIATURA TERMOGRAFICA UTILIZZATA	1
1.2 DESCRIZIONE DEL SITO DELLA PROVA	2
1.3 DESCRIZIONE DELLA PROVA	2
2 RESOCONTO DELLA PROVA	3
2.1 IMMAGINI TERMOGRAFICHE	3
2.2 RISULTATI	4

1 INTRODUZIONE

Il report che segue si basa sull'applicazione della norma UNI EN 13187:2000 inerente la “Prestazione termica degli edifici - Rivelazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi - Metodo all'infrarosso”; questa norma definisce un metodo qualitativo, attraverso esame termografico, per la rivelazione delle irregolarità termiche degli involucri edilizi.

La prova che segue risulta semplificata, sulla base della norma stessa.

1.1 SPECIFICHE DELL'APPARECCHIATURA TERMOGRAFICA UTILIZZATA

Al fine di eseguire l'esame termografico è stata utilizzata una Termocamera FLIR T340 con lente 25'. Si riportano di seguito le specifiche tecniche dello strumento da scheda fornita dal produttore.

FLIR T340 Technical Specifications

Imaging Performance	
Field of view/min focus distance	25°x19° / 0.4 m
Thermal sensitivity (NETD)	< 0.08°C @ +30°C / 80 mK
Detector type	Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer
IR resolution	320 x 240 pixels
Spectral range	7.5 to 13 µm
Digital zoom and pan/focus	1-4X continuous/auto & manual focus
Frequency	50Hz (PAL), 60Hz (NTSC)
IFOV	1.36 mrad
Image Presentation	
Image modes	IR image, visual image, MPEG4 video, thermal fusion, picture in picture, thumbnail gallery (in camera)
Thermal Fusion	IR image shown within temperature interval on visual image
Picture in Picture	Resizable, movable IR area on visual image
Display	Built-in touch screen, 3.5 inch LCD
Visible light camera resolution	2048 x 1536 (3.1 megapixels)
Video lamp	Yes
Measurement	
Object temperature ranges	-20°C to +120°C, 0°C to +350°C (High temperature options up to +1200°C)
Accuracy	±2°C or ±2% of reading
Measurement modes	5 Spotmeters, 5 Box areas, Isotherm, Auto hot/cold spot
Set-up controls	Color palettes: BW, BW inv, Iron, Rain Set-up commands: Local adaptation of units, language, date and time formats
Measurement corrections	Reflected temperature, optics transmission and atmospheric transmission
Storage of images	
Image storage	Standard JPEG, including measurement data, on memory card (1000+ images)
Image storage mode & formats	IR/visual images, simultaneous storage of IR and visual images, all standard JPEG
Streaming	
Video Streaming	16 bits fully radiometric
Laser LocatIR™	
Laser alignment	Activated by dedicated button, position is automatic displayed on the IR image
Power Source	
Battery	Li Ion, 4 hours operating time
Charging system	In camera (AC adapter or 12V from a vehicle) or 2-bay charger
Power management	Automatic shutdown and sleep mode (user selectable)
Environmental	
Operating temperature range	-15°C to +50°C
Storage temperature range	-40°C to +70°C
Humidity 95% relative humidity	+25°C to +40°C non condensing
Encapsulation	Camera housing and lens: IP 54 (IEC 60529)
Bump	25G, IEC 60068-2-29
Vibration	2G, IEC 60068-2-6
Physical Characteristics	
Weight	0.88 kg
Size (LxWxH)	106 x 201 x 125 mm
Tripod mounting	UNC 1/4" - 20
Interfaces	
USB (cable included)	Image transfer to PC
Video output	NTSC Video
Software	
Freeware in package	FLIR QuickReport™
Optional softwares available	FLIR Reporter™ 8 FLIR BuildIR Software (for Building) FLIR QuickPlot/ ResearchIR Software (for R&D)

Camera includes:	
Hard transport case	
Infrared camera with 25° lens	
Battery	
Battery charger	
Calibration certificate	
FLIR QuickReport™ PC software with CD-ROM	
Headset	
Mains cable	
Memory card with adapter	
Power supply	
Printed Getting Started Guide	
Sunshield	
USB cable	
User documentation CD-TOM	
Video cable	
Warranty extension card or Registration card	
Interchangeable lenses/options	
Optional Add-on optics, Telephoto lens, 15°	
Optional Add-on optics, Wide angle lens, 45°	
Optional Close-up lens 4X (100µm)	
Optional Close-up lens 2X (50µm)	
High temperature option (up to +1200°C)	
12V car adapter	
Hip/Belt mounted camera holster	
Neck Strap	



FLIR T340 is a powerful, small and light infrared camera with a tiltable IR unit and touch screen interface. All T-series cameras are made for electrical and mechanical inspections.

Figura 1.1 – Caratteristiche tecniche termocamera utilizzata per la prova

1.2 DESCRIZIONE DEL SITO DELLA PROVA

La prova termografica è stata condotta presso l’edificio di proprietà del Comune di Genova sito a Genova, in Via Scribanti 2.

Si tratta di un edificio ad uso misto che si sviluppa su sette piani fuori terra.

La struttura è stata realizzata nel 1951 ed è costituita da calcestruzzo armato con intelaiatura e muratura di tamponamento.

Le pareti verticali sono prive di isolamento e principalmente intonacate esternamente di colore chiaro.

La copertura è piana in laterocemento.

L’involucro trasparente che costituisce l’edificio è composto principalmente da serramenti esterni con telaio in PVC e vetri doppi.

Per la documentazione planimetrica e i dettagli sulle stratigrafie si faccia riferimento agli allegati A, B ed E.

1.3 DESCRIZIONE DELLA PROVA

La prova è stata effettuata il 06/12/2017 alle ore 18.

Il cielo era sereno e lo scostamento di temperatura tra interno ed esterno era molto basso: la temperatura esterna rilevata era 16,0°C, mentre all’interno dei locali scolastici la temperatura era 20°C.

2 RESOCONTO DELLA PROVA

2.1 IMMAGINI TERMOGRAFICHE

Sono state analizzate le pareti perimetrali al fine di verificare la qualità dei vari componenti stratigrafici dal punto di vista energetico.

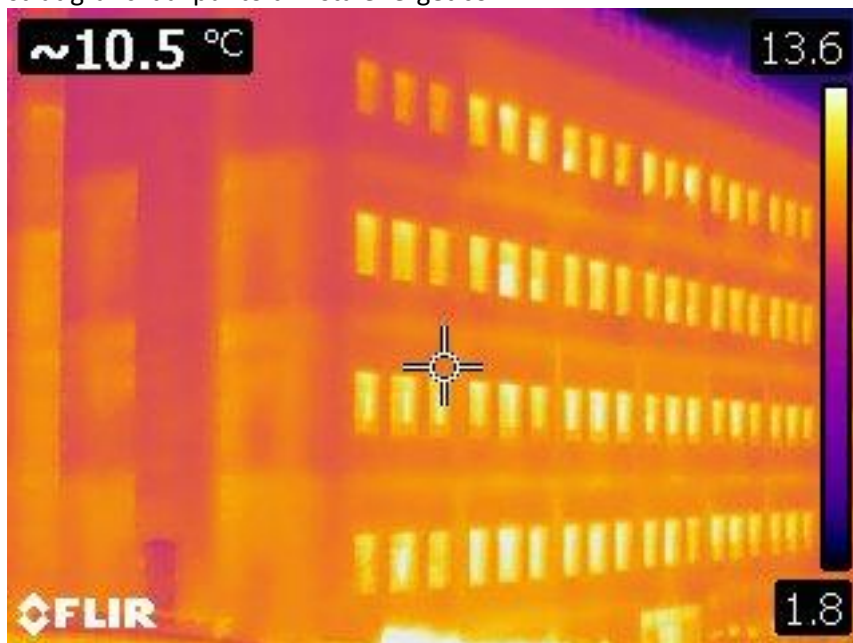


Figura 2.2 – Immagine termografica facciata - serramenti

L'immagine riportata in Figura 2.2 si riferisce a parte della facciata Ovest dell'edificio ed in particolare risulta evidente la discontinuità termica legata ai serramenti e della struttura intelaiata.

Nonostante la poca differenza di temperatura tra interno ed esterno risulta bene evidente la presenza dei pilastri e del solaio interpiano.

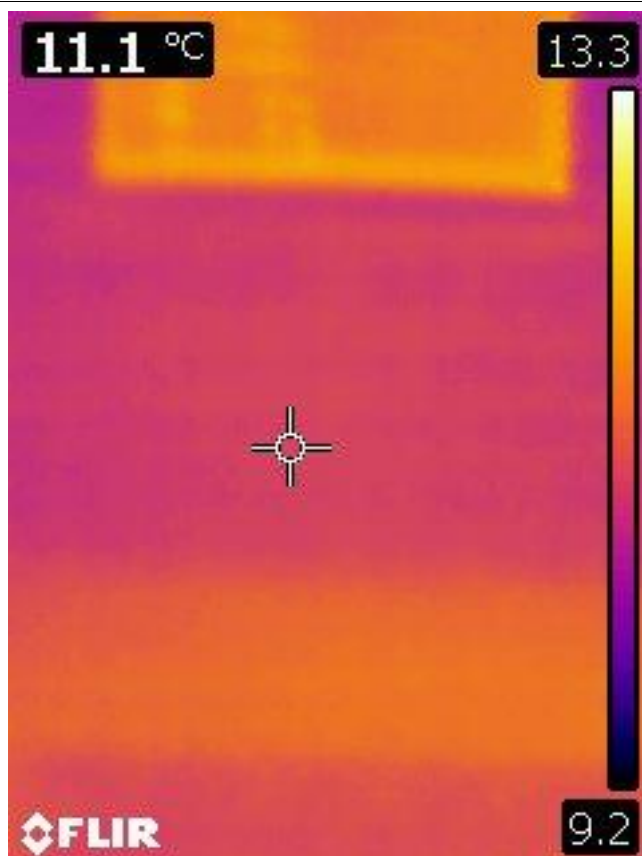


Figura 2.3 – Immagine termografica facciata

L'immagine riportata in Figura 2.3 si riferisce alla facciata Ovest della struttura.

Si può notare il ponte termico dovuto al solaio interpiano.

Si rileva inoltre come i serramenti abbiano una prestazione termica inferiore rispetto alla parete stessa e siano fonte di grandi dispersioni termiche.

2.2 RISULTATI

L'analisi termografica è stata condotta sulla base della normativa UNI EN 13187:2000, si tratta pertanto di una prova semplificata atta a valutare i difetti dell'involucro dal punto di vista termico.

Le condizioni climatiche in cui si è svolta la prova non hanno consentito una valutazione esaustiva degli elementi costruttivi: la differenza di temperatura tra interno ed esterno risulta infatti troppo bassa.

Le immagini termografiche realizzate hanno tuttavia permesso di evidenziare che:

- in corrispondenza dei pilastri e del solaio sono presenti evidenti ponti termici che rappresentano punti critici per l'intera struttura.
- i serramenti hanno prestazioni termiche inferiori rispetto alle pareti verticali su cui insistono;
- la struttura dell'edificio è realizzata in telaio di calcestruzzo armato.